


## Postup měření pozadí na měřicím přístroji BM 224 E

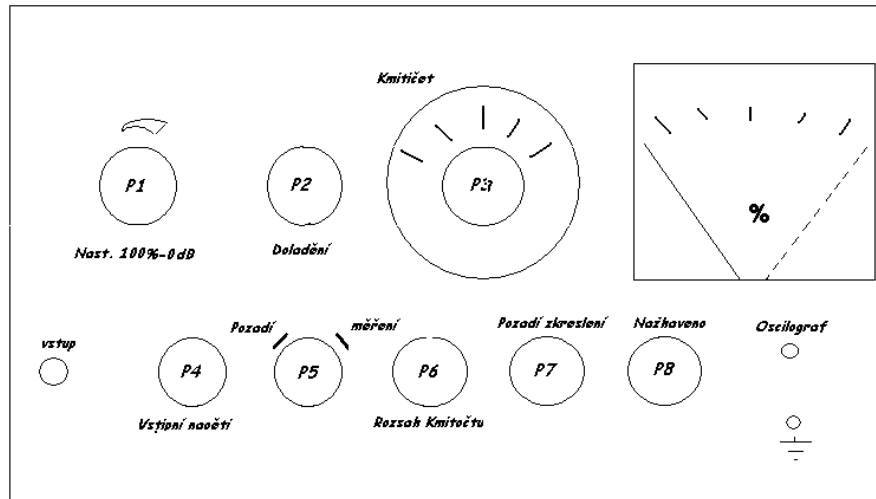

- 1) P8 do polohy *Nažhaveno*
- 2) P5 do polohy *Pozadí 100%*
- 3) P7 do polohy *Zkreslení 100%*
- 4) P4 – nastavit vstupní napětí
- 5) P6 na daný kmitočet
- 6) P8 do polohy *Měření*
- 7) P1 – nastavit výchylku na 100%
- 8) P5 do polohy *Měření*
- 9) P2, P3 střídavě snížit výchylku (po snížení výchylky pomocí P2, P3 přepnout P7 na nižší rozsah a dále se snažit pomocí P2, P3 výchylku opět snižovat, do doby, kdy už dále snížit nepůjde = zkreslení v %)
- 10) Po měření přepnout P8 do polohy *Nažhaveno*